



Rapportage Inventarisatie



Burg. van Lierplein 67
3134 ZB Vlaardingen
T 0174 627953
E info@pbsvastgoed.nl
I www.pbsvastgoed.nl

BANK NL57RAB00310961726
KVK 66392195
BTW NL856530359B01

1 Kenmerk

Klant de heer

Projectnummer P2018012345

Volgnr.

001

Datum

2017-09-11

Project Opname belendingen Woonboerderij

2 Bevindingen



1 Adres

Sloopterrein (gebouw met betonnen vloer verwijderd)

L: zicht vanaf straat op sloopterrein achter huis buurman; rechts nog zichtbaar woning van eigenaar.

R: idem, vanaf achterterrein eigenaar.



2 adres

Oude situatie vlg. Google en overzicht adres

L: luchtfoto beide panden en sloopterrein

R: Overzicht boerderij op vanuit zuid-west gezien




3 Adres

Westgevel, gedeelte in serre

L: Westgevel met serre

R: Deel in de serre: metselwerk-gevel, gepleisterd; geen scheurvorming.

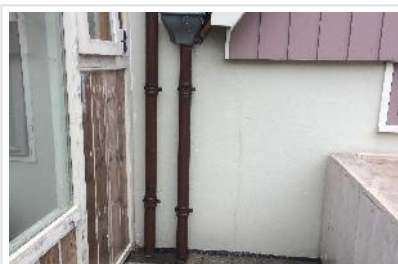

4 Adres

Westgevel Voorhuis

L: Linker deel gevel: verticale scheur in pleisterwerk.

R: detail, bovenste deel van scheur.





Rapportage Inventarisatie

2 Bevindingen (vervolg)



5 Adres

Westgevel Voorhuis

L: close up bovengenoemde scheur

R: Lichte scheur onder-rechts vanuit linker raam (onder nog zichtbaar een vaste bank)




6 Adres

Westgevel Voorhuis

L: Voorhuis

R: Lichte scheur en schade onder rechter raam

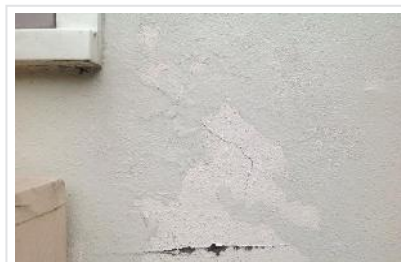


7 Adres

Zuidgevel Voorhuis

L: Overzicht gevel Voorhuis

R: Lichte scheur van dak tot plint; bovenste deel

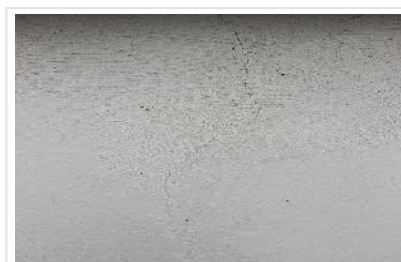

8 Adres

L: scheuren en uitgedrukt pleisterwerk links-onder linker raamkozijn (van stijl tot plint en dorpel tot plint).

R: Scheuren en los pleisterwerk onder linker raamkozijn (van dorpel tot plint).




9 Adres

Zuidgevel Voorhuis

L: close up bovengenoemde scheur

R: Lichte scheur onder-rechts vanuit linker raam (onder nog zichtbaar een vaste bank)

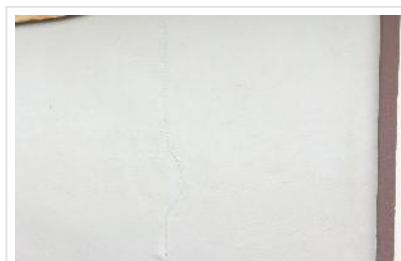

Rapportage Inventarisatie

2 Bevindingen (vervolg)



10 Adres

Zuidgevel Voorhuis

L: Scheur onder rechter raamkozijn, linker raam, van dorpel tot plint

R: Scheur onder rechter raamkozijn, middenpaneel, van dorpel tot plint




11 Adres

Zuidgevel Voorhuis

L: Scheur en los stucwerk onder rechter raamkozijn, onder en evenwijdig aan onderdorpel.

R: Scheur, steenvolgend, rechts-onder rechter raamkozijn

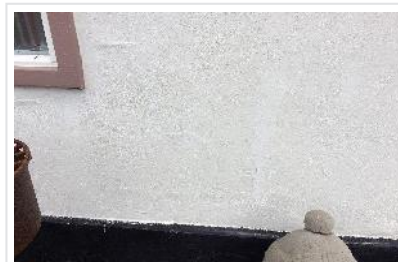

12 Adres

Oostgevel Voorhuis

L: Overzicht kopgevel

R: Scheur langs linker hoek, van dak tot op 1/3 hoogte van de grond.

Ook klein scheurtje rechts onder zakgoot, naast HWA.




13 Adres

Oostgevel Boerderij

L: Overzicht Oostgevel boerderij.

R: klein scheurtje horizontaal in zijkant van buitenkast (onder volière).

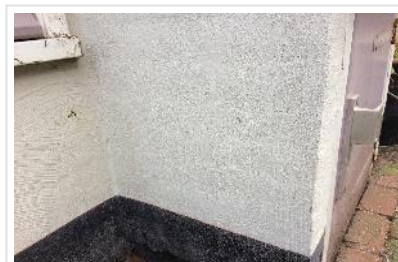

14 Adres

Oostgevel Boerderij

L: Lichte scheur boven het midden raamkozijn, van dak tot kozijn.

R: Schade (uitgedrukt materiaal) in zij-stukje bij verspringing tussen entree en rechter staldeur.





Rapportage Inventarisatie

2 Bevindingen (vervolg)



15 Adres

Noordgevel Boerderij, links

L: Linker geveldeel met afdak waaronder een stalen stalraam

R: Scheur in metselwerk boven linker stalraam, van dak tot en met boog van dit raam.



16 Adres

Noordgevel Boerderij, rechts

L: Rechter geveldeel met afdak boven deur.

R: Scheur links-boven deurkozijn, van dak tot kozijn; rollaag losgescheurd. Ook klein scheurtje onderaan, naast linker stijl.




17 Adres

Noordgevel Boerderij, rechts

L: Scheur rechts-boven deurkozijn, van dak tot kozijn, doorlopend rechts van stijl.

R: Idem, scheur naast deurkozijn tot hoogte van muuranker in steunbeer, rechts.

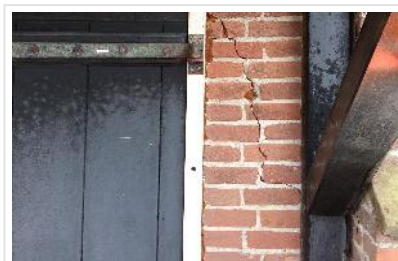

18 Adres

Noordgevel Boerderij, rechts

L: Horizontale scheur in voeg van steunbeer tot stalraam op de hoogte van muuranker in steunbeer.

R: Idem, close up.



3 Aldus opgemaakt door



Naam

Inspecteur

Handtekening





Rapportage Inventarisatie



Burg. van Lierplein 67
3134 ZB Vlaardingen
T 0174 627953
E info@pbsvastgoed.nl
I www.pbsvastgoed.nl

BANK NL57RABO0310961726
KVK 66392195
BTW NL856530359B01

1 Kenmerk

Klant de heer

Projectnummer P201812345

Volgnr.

002

Datum

2017-09-11

Project INTERIEUR Opname belendingen Woonboerderij

2 Bevindingen

1 Locatie

Voorhuis (= 1 ruimte +halletje), zuid-oost hoek

L: Gevels bekleed met plaatmateriaal geschilderd

R:Lichte scheurvorming op de naden van de platen; 2x onder de raamkozijnen hier



2 Locatie

Voorhuis zuid-west hoek, zuidgevel

L: lichte scheur (op naad), rechts achter de kast links op foto, van dakvoet tot vloer.

R: Idem, close up (op ooghoogte)



3 Locatie

Voorhuis, noordkant, scheidingsmuur met boerderij

L: Gemetselde muur (klamp), lichte scheur rechts-achter de bank.

R: Heel lichte scheur, horizontaal, in de voeg, t.h.v. leuning bank




4 Locatie

Boerderij, woonkeuken, gevels met voorzetwanden

L: Oostgevel, geen scheurvorming

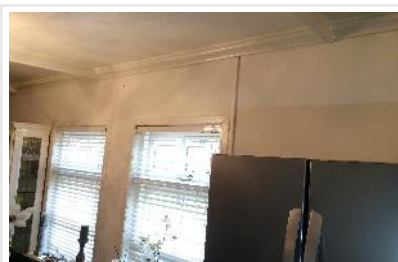



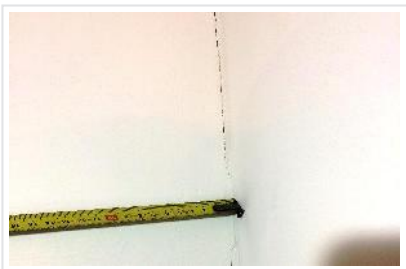


R: Keuken, zuidkant, geen scheurvorming





Rapportage Inventarisatie

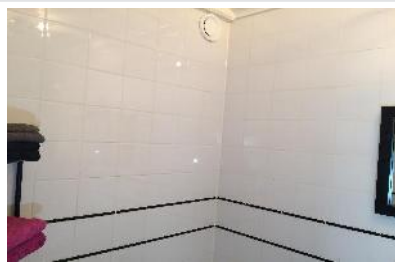2 Bevindingen (vervolg)

	<p>5 Locatie.</p> <p>Boerderij, woonkeuken, gevels met voorzetwanden</p> <p>L: Noordgevel, geen scheurvorming.</p> <p>R: Vloer, grote tegels, geen scheurvorming</p>	
	<p>6 Locatie.</p> <p>Boerderij, badkamer, wanden, beplaat, betegeld</p> <p>L: Douche hoek, geen scheurvorming of open voegen.</p> <p>R: Andere hoek, idem</p>	
	<p>7 Locatie</p> <p>Boerderij, zithoek, 3 wanden, plaatmateriaal</p> <p>L: Zitkamer/-nis, scheurvorming op de naden op 3 plaatsen en over de volle hoogte: 1 in het midden van wand rechts; 1 in het midden van wand aan het eind; en 1 in de hoek (rechts) er tussenin.</p> <p>R: Scheur, midden rechts (ooghoogte).</p>	
	<p>8 Locatie</p> <p>Boerderij, zithoek, 3 wanden, plaatmateriaal</p> <p>L: Scheur in de hoek (rechts), ca. 1,2m boven vloer.</p> <p>R: Scheur in het midden van de achterwand, ca. 1,2m boven vloer.</p>	
	<p>9 Locatie</p> <p>Boerderij, zithoek achterwand en aquarium</p> <p>L: Noordgevel, geen scheurvorming.</p> <p>R: Vloer, grote tegels, geen scheurvorming</p>	